

金門國家公園管理處 函

地址：892金門縣金寧鄉伯玉路2段460號

聯絡人：陳慶平

電話：082-313153 153

傳真：082-313134

電子郵件：talking@kmnp.gov.tw

893

金門縣金城鎮民權路226巷4弄22號4樓

受文者：福建金門馬祖地區建築師公會

發文日期：中華民國107年6月15日

發文字號：金環字第1071003223號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：1070524驗收紀錄莫蘭蒂

主旨：檢送本處107年05月24日辦理「金門國家公園莫蘭蒂風災
復建工程(開口契約)」驗收紀錄(含工程結算書圖)1份，
請確依驗收紀錄內容辦理，請查照。

說明：依據本處107年05月22日金環字第1070002463號開會通知
單續辦。

正本：聯合打開建築師事務所、福建金門馬祖地區建築師公會

副本：資億工程有限公司(送達證書)

處長謝偉松

金門國家公園管理處驗收紀錄

全部/部分

日期：107年05月24日

地點：金門全島


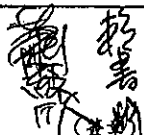
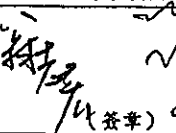
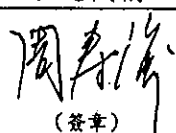


案號及契約號	KM1052021	廠商名稱	資億工程有限公司
標的名稱及數量摘要	金門國家公園莫蘭蒂風災復建工程(開口契約)	驗收批次	驗收
採購金額	<input type="checkbox"/> 未達公告金額 <input checked="" type="checkbox"/> 公告金額以上未達查核金額 <input type="checkbox"/> 查核金額以上未達巨額 <input type="checkbox"/> 巨額		
履約期限	106年12月31日	完成履約期限	終止契約並中途結算
終止契約日期	107年03月27日	履約有無逾期	<input checked="" type="checkbox"/> 逾期 <input type="checkbox"/> 未逾期
契約金額	新台幣 15,154,862元整	契約變更或加減價次數	1次

[驗收結果]：經會同相關人員至現場辦理抽驗情形如下：

與契約、圖說、貨樣規定相符：

1. 山后光前橋：經抽測橋 RC 底板面積 460*210*cm、南側擋土牆長度 14.3m、北側擋土牆長度 7.6m，與圖說 RC 底板 460*210cm、南側擋土牆 14.3m、北側擋土牆 7.6m 尚符。
2. 山后涼亭：經抽測柱心到柱心長度為 265 cm、數量 1 座與圖說 265 cm、1 座尚符。
3. 馬山觀測所：經抽測新設截水溝 13.1m、新設 RC 陰井 1 座、鋪設花崗石(原石材)49.77m²，與圖說截水溝 13.1m、陰井 1 座、鋪設花崗石 49.77 m² 尚符。
4. 馬山三角堡：經抽測 RC 地坪寬度 4m，與圖說 4m 尚符。
5. 古寧頭戰史館：經抽測沖孔花崗石石板(50cm×50cm×5cm) 32 塊、花崗石石板(50cm×50cm×6cm,含熱浸度新溝蓋底板) 72 塊，與圖說石板 50cm×50cm×5cm 32 塊、石板 50cm×50cm×6cm(含熱浸度新溝蓋底板)72 塊尚符。
6. 慈湖環湖步道觀景台：經抽測花崗石鋪設(原石材)面積 20.63m²，與圖說面積 20.63m² 尚符。
7. 慈湖環湖步道 3 橋：經抽測數量 3 座、C 及 D 橋板尺寸為 160*324cm 與圖說數量 3 座、橋板尺寸為 160*324cm 尚符。

—接下頁

記錄	廠商		會驗人員(無者免)	
	代表 (簽章)	專任工程人員 (非屬營造業者免)		
 (簽章)	(無者免)	(簽章)	 (簽章)	(簽章)
協驗人員(無者免)	鑑定機構	本機關監驗人員	上級機關監驗人員 或授權自辦文號	主驗人員
 (簽章)	 (簽章)	(無者免, 惟應敘明依據)  (簽章)	(未達查核金額者免) (簽章)	 (簽章)

金門國家公園管理處驗收紀錄

全部/部分

日期：107年05月24日

地點：金門全島

案號及契約號	KM1052021	廠商名稱	資億工程有限公司
標的名稱及數量摘要	金門國家公園莫蘭蒂風災復建工程(開口契約)	驗收批次	驗收
採購金額	<input type="checkbox"/> 未達公告金額 <input checked="" type="checkbox"/> 公告金額以上未達查核金額 <input type="checkbox"/> 查核金額以上未達巨額 <input type="checkbox"/> 巨額		
履約期限	106年12月31日	完成履約期限	終止契約並中途結算
終止契約日期	107年03月27日	履約有無逾期	<input checked="" type="checkbox"/> 逾期 <input type="checkbox"/> 未逾期
契約金額	新台幣 15,154,862 元整	契約變更或加減價次數	1 次

--接上頁

與契約、圖說、貨樣規定不符及其情形：

- 1.山后光前橋：橋兩側立面牆混凝土表面不平順有蜂窩及保護層不足等缺失，應改善。
- 2.山后涼亭：木椅有節理缺損，應改善。
- 3.東割灣排水溝：砌石溝牆面漿砌塊石有翹起及不平整、溝頂水泥砂漿蓋頂有不平整及凹陷等缺失，應改善。
- 4.馬山觀測所：新舊地坪相接處高程未順接，應改善。
- 5.馬山三角堡：RC 步道表面不平整，且多處不規則裂縫，施工縫歪斜不直，以上缺失面積計 290m²，應改善。
- 6.古寧頭戰史館：
 - (1).新設花崗石鋪面破損(裂痕)計 30x30*3cm: 15 塊；60*30*3cm: 46 塊；60*20*6cm:26 塊；50*50*6cm:2 塊，以上缺失應改善。
 - (2).新設花崗石鋪面鬆動或不平整計 30x30*3cm: 27 塊；60*30*3cm: 48 塊；60*20*6cm: 3 塊，以上缺失應改善。
 - (3).花崗石鋪面(舊有石材)整平未達平順標準：計 12730cm*127=38.1m；38.1m*0.9m=34.3m²，以上缺失應改善。
 - (4).反空降堡往戰史館步道起點地坪戰車意象花崗石破損缺失，應改善。

[改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]：本工程與承商資億工程有限公司已辦理終止契約事宜，上開有關規定不符及其情形將另案辦理改善。請設計監造單位聯合打開建築師事務所先行辦理工程結算書圖彙整；另案辦理改善之工程預算書圖編列，並請於 107 年 6 月 22 日(含)前提送本處審核，俾據以辦理後續工程發包作業，以上所需改善相關費用並由本工程尾款中扣抵支付，如有不足款並向資億工程有限公司辦理追償。

--接下頁

金門國家公園管理處驗收紀錄

全部/部分

日期：107年05月24日

地點：金門全島

案號及契約號	KM1052021	廠商名稱	資億工程有限公司
標的名稱及數量摘要	金門國家公園莫蘭蒂風災復建工程(開口契約)	驗收批次	驗收
採購金額	<input type="checkbox"/> 未達公告金額 <input checked="" type="checkbox"/> 公告金額以上未達查核金額 <input type="checkbox"/> 查核金額以上未達巨額 <input type="checkbox"/> 巨額		
履約期限	106年12月31日	完成履約期限	終止契約並中途結算
終止契約日期	107年03月27日	履約有無逾期	<input checked="" type="checkbox"/> 逾期 <input type="checkbox"/> 未逾期
契約金額	新台幣 15,154,862 元整	契約變更或加減價次數	1 次

--接上頁

[備註]:

1. 有關本工程銜接面尚未施作:

(1) 山后光前橋:橋板結構、花崗石鋪面、橋面欄杆、背土回填、擋土牆、河道土方清理、連接步道損壞、施工便道開設與復原等未施作。

(2) 山后涼亭:地坪未施作。

以上未施作部份亦請設計監造單位聯合打開建築師事務所列入辦理預書、圖編列並於107年6月22日(含)前提送本處審核,俾據以辦理後續工程發包作業,以上所需費用由本處另行編列經費辦理支付。

2. 本案涉及求償金額疑義認定、現場勘查、鑑定、審查及評估等工作介面,請鑑定機構福建金門馬祖地區建築師公會列入辦理,並儘速將鑑定評估結果提送本處,俾據以辦理。

3. 本工程未驗及隱蔽部份由承商及監造單位自行負責。

--以下空白